## **iSV2101**

# 测振仪

## 注意事项

- 1、第一次使用仪器前,请仔细阅读该说明书。
- 2、其它因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
- 3、锂电池应每3个月进行一次充放电,电池保修3个月。
- 4、仪器维修时请附带保修单。

# 更改记录及版本说明

版本	说明
V1. 0	iSV2101 测振仪第一版

# 目录

1、	概述	1
2、	主要技术性能	1
3、	结构及功能	2
	3.1 按键	
	3.2 关键零部件	
4.	使用方法	5
	4.1 使用前的准备	
	4.2 外接电源	
	4.3 电池检查及更换电池	6
5、	操作说明	6
	5. 1 开关机	
	5. 2 界面	
附	·录 F: 名词术语	8

#### 1、概试

iSV2101 测振仪是一款测量加速度、速度、位移的仪器,它能分别显示这三种数据的有效值 rms、峰值 peak、峰峰值 p-p。 仪器符合 JJG 676-2000《工作测振仪》检定规程,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。

### 2、主要技术性能

- (1) 传感器: AWA84107, 灵敏度约: 2.5 pC/m·s<sup>-2</sup>:
- (2)测量范围(有效值)(以1 pC/m·s<sup>-2</sup>为参考):

加速度:  $0.06 \text{ m/s}^2 \sim 2000 \text{ m/s}^2$ 

速度: 0.6 mm/s~20000 mm/s

位移: 0.05 mm∼100 mm

(3) 频率范围:

加速度: 10 Hz~8 kHz

速度: 10 Hz~4 kHz

位移: 20 Hz~200 Hz

- (4) 主要测量指标: 同时测量 a、v、s 的有效值、峰值或峰峰值
- (5) 显示: 128×64 点阵 OLED
- (6) 硬件接口: USB
- (7) 电源:

锂电池:充满电后,可连续工作20小时以上

外接电源: 5V 1A USB接口电源

- (8) 外形尺寸: 1×b×h (mm): 170×75×24 (mm)。
- (9) 质量: 182 g。
- (10) 使用条件: 气 温: -10 ℃ ~ +50 ℃

相对湿度: 25% ~ 90%

气 压: 65 kPa ~ 108 kPa

#### 3、结构及功能

仪器的外形见图 1 和图 2,它由振动传感器和主机组成。仪器外壳采用 ABS 塑料注塑而成,锂电池为三星 S4 电池,装在电池盒内,插上 USB 线能对电池进行充电,一般不需要取下电池充电。测量基本数据由 128×64 点阵 OLED 显示。底部为 USB 插口和指示灯,USB 插口用于充电,充电时绿色指示灯常亮,充满后指示灯熄灭(只有仪器关机充电时,充满后指示灯才会灭),红灯为过载指示灯。




图1正面



图 2 背面

#### 3.1 按键

按键主要功能

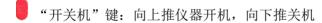

"确认"键,进入下一级菜单或确认操作 "返问"键,退到上一级菜单或取消操作

"右"键

"左"键

"上"键

- "下"键

#### 主要符号意义

显示	指示的状态
Î	电源电压的高低
8	电源欠压指示

#### 3.2 关键零部件

- 1) 振动传感器
- 2) 主 板

#### 4、使用方法

#### 4.1 使用前的准备

- (1) 检查振动传感器是否已安装好。
- (2) 检查电池是否已装好,如未安装则应推开仪器背面电池 盖板,按正确极性安装好电池。
  - (3) 必要时,应使用振动校准器对仪器进行校准。

#### 4.2 外接电源

在仪器的底侧有 USB 电源插座,可将外接电源接到声级计,外接电源电压范围为+5 V ± 0.5 V,当声级计长时间连续使用时,建议用外接电源供电。当外接电源的电压高于内部电池电压时,仪器将使用外接电源。

#### 4.3 电池检查及更换电池

仪器选用1节锂电池供电。

当仪器工作时会自动检查电池电力是否充足,如电池电力不足,仪器上的欠压指示符号会显示出来,提醒要充电。电池欠压一段时间后会自动关机。通过 USB 接口充电后,仪器就可正常使用。


#### 5、操作说明

#### 5.1 开关机

"开关机"键向上推为仪器开机,向下推为关机。

#### 5.2 界面

开机后仪器讲入测量界面, 功能见下方

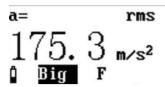

当光标在"Big"时, "上下"键能使界面在"Big"大数值界面、List"列表界面"、"Cal."校准界面间切换。

"Big"界面下, 仪器以每 1 秒的间隔刷新数据。"左右"键可以移动光标, 当光标在"a"上时, 按"上下"键使数据在"a"加速度、"v"速度、"s"位移间切换; 当光标在"rms"上时, "上下"键能使数据在"rms"有效值、"peak"峰值、"p-p"

峰峰值间切换。当光标在 "F"上时, "上下"键能使数据在 "F" 快档、 "S" 慢档间切换。

"List"界面下,同时显示"a"加速度、"v"速度、"s"位移数据,"左右"键可移动光标,当光标在每个数据后的"rms"上时,"上下"键可分别使每组数据在"rms"有效值、"peak"峰值、"p-p"峰峰值间切换。当光标在"F"上时,"上下"键能使数据在"F"快档、"S"慢档间切换。

### Calibration a=129.4 m/s<sup>2</sup> Sen. 1.00pC/m/s<sup>2</sup> 1 **Cal.** F

"Cal."界面为校准界面,仪器出厂时已经进行过校准与检定,所以在一般情况下不需进行校准。但如较长时间不用,或更换传感器,或经过检修,则需进行校准。

"a"后为实时加速度有效值,按"左右"键将光标移到"Sen."后,用"上下"键调整灵敏度。校准时将加速度传感器固定到校准设备上,调节灵敏度,使"a"显示出要校到的加速度,按"确认"键,右上角出现"0K"即校准完成。当光标在"F"上时,"上下"键能使数据在"F"快档、"S"慢档间切换。

### 附录 F: 名词术语

### 1. 仪器显示常见符号及术语

a	加速度
v	速度
S	位移
rms	有效值
peak	峰值
р-р	峰峰值
F	快档,时间常数1秒
S	慢档,时间常数8秒